Автор: Иноземцев А. В.

4 февраля 2020 года.

Ссылка по тексту **DOC1** — это источник информации. Используются только как справочный материал. **AIKE** – это установки, который применены на нашем оборудовании.

- 1. При изменении некоторых параметров возникает надпись вступают в действие только после выключения и включения станка. Для их активации нужно
  - После изменения параметров подождать 2 минуты, для записи их в памяти ЧПУ.
  - Выключить станок с пульта оператора и отключить его от сети через вводной сетевой автомат.
  - Повторно включить станок.
  - Проверить сделанные изменения.
- 2. Для изменения параметров выбираем режим Параметры (кнопка Parameters).
- 3. В SOFT меню выбираем стрелками ПО3+ и ПО3- меню, где будет написано «Опциональный параметр слово» (**Optional Parameter Word**). В этом меню нужно установить значения для следующих параметров (**Таблица №1**)

Номер параметра	Значение параметра (DOC1)	Значение параметра (AIKE)	Описание параметра
1	1	1	FEED HOLES (Для OSP5020 нужно ввести 250)
34	30	30	Busy Time — вероятно время ожидания приема/передачи
39	4800	4800	Baud rate — скорость передачи.
44	0	0	Punch device (0=CN0) — устройство для вывода информации. По умолчанию выбираем CN0 (внешний разъем RS232C)
54	1	1	Read device (1=CN0) — устройство для ввода информации. По умолчанию выбираем CN0 (внешний разъем RS232C)

В обоих документах FEED HOLES = 1, BUSY TIME=30. Вероятно это время ожидания. ВAUD RATE показывает скорость передачи, и может быть и 2400, 4800, 9600. А номер девайса при чтении и при записи это то, что используется по умолчанию.

4. Теперь выбираем меню «Опциональные параметры битов» (**Optional Parameter Bit**). В **Таблице №2** приведены значения, которые нам нужно установить для параметра №1.

Бит Номер параметра/источник	7 Special code ignored	6 Special code alarm	5 Special code read	4 Verify at read	3 Delimiter (%)	2 Tape vertical check	1 ISO	0 Auto parity check
#1 (DOC1)	0	0	0	1	1	0	1	1
#1 (AIKE)	0	0	0	0	1	0	0	1
			3.6 1	10				

В Таблице №3 мы приводим значения для параметра №12.

Бит Номер параметра/источник	7 File name read (1 = yes)	6 DC code type II (0 = no)	5 DC code (1 = yes)	4 8 data bits	3 Even parity (0 = odd)	2 Parity check (0 =none)	1 No ready signal (1 = none)	0 1 stop bit (0 = 2)
#12 (DOC1)	0	0	1	0	0	0	1	0
#12 (AIKE)	0	0	1	0	0	0	1	0

При этих установках для источника DOC1 и AIKE нужно на PC выставлять следующие параметры (Таблица №4)

Наименование параметра	DOC1	AIKE
Скорость передачи (бит/сек)	4800	4800
Биты данных (7,8)	7	7
Стоповых битов (1,2)	2	2
Контроль четности (none, even, odd)	even	even

- По информации из форумов об OKUMA LC20 OSP5000GL не рекомендуется использовать скорость 9600. Чаще всего успешное соединение происходит на скоростях 2400 и 4800. В установке на нашем станке было первоначальное значение скорости 2400. Нужно выставить значение на 4800 с 7 битами данных, 2 стоповых бита и контролем четности even (пример DOC1).
- 6. Для приема файла с компьютера на панели оператора нужно выполнить следующие действия:
  - Перейти в режим EDIT
  - Выбрать режим PIP [F3]

7.

- Выбрать режим READ [F1]
- Нажать WRITE. В течение времени, определенном в Busy Time (Таблица №1) будет ожидаться прием с компьютера. Вначале должна пройти DC последовательность для начала передачи. Она включается в «Опциональном параметре бит» 12.5 (12 параметр бит 5).
- Распайка шнура для соединения между OSP5000L-G (DB25) и PC (DB9).
- 2 (**RxD** DB9) и 2 (**TxD** DB25) соединить
- 3 (**ТхD** DB9) и 3 (**RxD** DB25) соединить
- 5 (0VC "ground" DB9) и 7 (0VC "ground" DB25) соединить

- 4 (**RTS** DB25) и 5 (**CTS** DB25) соединить между собой
- 6 (DSR DB25) и 20 (DTR DB25) соединить между собой
- 4(**DTR** DB9) и 6(**DSR** DB9) соединить между собой
- 7 (RTS DB9), и 8(CTS DB9) соединить между собой
  7 (RTS DB9), и 8(CTS DB9) соединить между собой
  Только после этого удалось установить соединение. Данная версия сиситемы OSP5000L-G не поддерживает аппаратный handshake, поэтому нужно соединять между собой RTS и CTS сигналы и DTR и DSR сигналы.

## УСТАНОВКИ ОКИМА LC20 ЧПУ OSP5000L-G ДЛЯ АЙК-МОТО

## Установки ЧПУ

- 1. Для изменения параметров выбираем режим Параметры (кнопка Parameters).
- 2. В SOFT меню выбираем стрелками ПО3+ и ПО3- меню, где будет написано «Опциональный параметр слово» (**Optional Parameter Word**). В этом меню нужно установить значения для следующих параметров (**Таблица №1**)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Номер параметра	Значение параметра	Описание параметра
1	1	FEED HOLES
34	30	Busy Time — вероятно время ожидания приема/передачи
39	4800	Baud rate — скорость передачи.
44	0	Punch device (0=CN0) — устройство для вывода информации. По умолчанию выбираем CN0 (внешний разъем RS232C)
54	1	Read device (1=CN0) — устройство для ввода информации. По умолчанию выбираем CN0 (внешний разъем RS232C)

3. Теперь выбираем меню «Опциональные параметры битов» (**Optional Parameter Bit**). В **Таблице №2** приведены значения, которые нам нужно установить для параметра №1.

Бит Номер параметра/источник	7 Special code ignored	6 Special code alarm	5 Special code read	4 Verify at read	3 Delimiter (%)	2 Tape vertical check	1 ISO	0 Auto parity check
#1 (AIKE)	0	0	0	0	1	0	0	1
В Таблице №3 мы приводим значения для параметра №12.								
Бит	7 File name	6 DC code	5 DC code	4 8 data bits	3 Even parity	2 Parity	1 No ready	0 1 stop bit

ьит Номер параметра/источник	File name read (1 = yes)	DC code type II (0 = no)	DC code (1 = yes)	8 data bits	Even parity (0 = odd)	Parity check (0 =none)	No ready signal (1 = none)	1 stop bit (0 = 2)
#12 (AIKE)	0	0	1	0	0	0	1	0

4. При изменении некоторых параметров возникает надпись — вступают в действие только после выключения и включения станка. Для их активации нужно

• После изменения параметров подождать 2 минуты, для записи их в памяти ЧПУ.

• Выключить станок с пульта оператора и отключить его от сети через вводной сетевой автомат.

• Повторно включить станок.

• Проверить сделанные изменения.

## Установка РС (WinYUMO)

1. Установить следующие параметры в программе WinYUMO (**Таблица №4**)

Наименование параметра	Значения
ТҮРЕ (Режим)	TEXT Free
ВАUD (Скорость передачи)	4800
ВІТ (Биты данных)	7
PRITY (Контроль четности)	even
STOP (Количество стоповых битов)	2
X_OFF (DC3)	13H
CODE	ASCII (для изменения параметра нужно зайти в другое меню и убрать галочку с ISO или EIA)

- 2. Файл который нужно передать должен начинаться так:
  - \$FILENAME.MIN% где FILENAME.MIN это имя файла, которое будет ЗАПИСАНО В ЧПУ!!! И оканчиваться файл должен %. Если он не будет оканчиваться % то его просто не запишет система. Если этого заголовка нет, то каждый переданный файл будет записываться как A.MIN. И всякий раз ЧПУ будет спрашивать переписать файл или нет. Ответ да, для этого нужно нажать на клавиатуре Y и WRITE.

• Выбрать меню «TEXT FREE TX» и файл для передачи на компьютере.

- 3. Для приема файла на панели оператора ЧПУ нужно выполнить следующие действия:
  - Перейти в режим EDIT.
  - Выбрать режим PIP [F3].
  - Выбрать режим READ [F1].
  - Нажать WRITE.
  - На компьютере в режиме ТЕХТ FREE ТХ выбрать файл и передать его.
- 4. Для передачи файла с ЧПУ на компьютера на панели оператора нужно выполнить следующие действия:
  - B режиме TEXT FREE RX на комьтере запустить прием.
  - Написать имя файла, которое хотим принять.
  - Запустить прием на компьютере.
  - Перейти в режим EDIT
  - Выбрать режим PIP [F3]
  - Выбрать режим PUNCH [F2]
  - Нажать WRITE.